

# CS 1245



GR / 2 (0)

12 V.

2.1 kW.

A:            B: 36.0 mm.

Ford, Jaguar



# ATTENZIONE

In molti modelli FORD , dove è installato il seguente motorino di avviamento , e in particolare nel modello ( **FORD FOCUS 1.8 TDCI** ) sul volano Doppia Massa è presente una rondella di plastica che separa i due lati del volano . Se la rondella si guasta causa lo sfregamento della massa primaria contro la massa secondaria generando piccoli residui metallici che depositano sul motorino avviamento .

**Tali residui metallici provocano la rottura del nuovo motorino di avviamento**

## PROCEDURA

In presenza di residui metallici all'interno della campana del motorino di avviamento

**SOSTITUIRE SEMPRE ILVOLANO DOPPIA MASSA**

**non sarà riconosciuta la garanzia se non viene applicata tale procedura**



+

