


Molti Veicoli che montano questo Motorino di Avviamento soffrono dei cortocircuiti del blocco chiave .

Questo problema provoca la bruciatura dell'elettromagnete del motorino avviamento , o la rottura del pignone che rimane innestato nella corona già in movimento .

**Per le applicazioni Opel la stessa casa costruttrice impone la sostituzione del blocco chiave contemporaneamente al motorino di avviamento.**

Sostituire quindi sempre il blocco chiave se sullo stesso sono riportati i seguenti codici Opel :

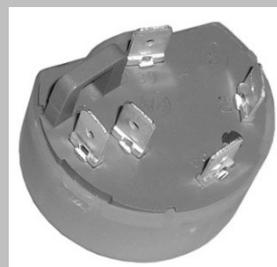

0914852

90389377

914861

0914863

90589314

915863

0914811

0914850

90052497

90052498

0914856

## OPEL :

Astra Calibra Cavalier Corsa A ,B,C Meriva Omega Sintra Tigra Vectra



**In molti veicoli che montano questo Motorino di Avviamento si è presentato il problema che dell'olio proveniente dalla parte posteriore del motore, si riversi sul motorino danneggiandolo.**

**Prima di installare la nuova unità assicurarsi che non vi siano perdite.**

